

## **09/2021-7. УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об ограничении применения модулей с  
версией СПО, начиная с 1.0.25.0**

<b>Дата выпуска уведомления</b>	10.09.2021
<b>Версия</b>	09/2021-7
<b>Степень серьезности</b>	Высокий уровень

## Затрагиваемые продукты

Уведомление распространяется на работу ПЛК, включающих следующие модули, начиная с версии СПО модулей 1.0.25.0:

- R500 DO 32 012,
- R500 DO 32 041,
- R500 DS 32 012,
- R200 AO 02 031.

## Описание ограничения

У модулей R500 DO 32 012, R500 DO 32 041, R200 AO 02 031 с версией СПО 1.0.25.0 и выше присутствует следующее нештатное поведение:

- при останове приложения в модуле ЦП (с помощью переключателей RUN/STOP, расположенных на лицевой панели модуля ЦП, или кнопок Старт/Стоп в среде программирования) не будет снят управляющий сигнал на канале вывода;
- в резервированных ПЛК, работающих по схеме полного резервирования, при переводе модуля ЦП, управляющего модулем вывода, в состояние «Ведомый», не будет снят управляющий сигнал на канале вывода.

У модулей R500 DO 32 012, R500 DO 32 041, R500 DS 32 012 с версией СПО 1.0.25.0 и выше присутствует следующее нештатное поведение:

- при первом обрыве связи с модулем ЦП не будет снят управляющий сигнал на канале вывода.

## Возможные пути обхода ограничения

Для устранения проблемы необходимо обновить СПО модулей до версии 1.0.28.2 и выше.

## Степень серьезности

Категория	Влияние ограничения	Серьезность
Программное ограничение	Накладывается запрет на применение модулей вывода R500 DO 32 012, R500 DO 32 041, R500 DS 32 012, R200 AO 02 031 с версией СПО от 1.0.25.0 до версии 1.0.28.1 включительно	Высокий уровень